

A
Längsteil x 2
longitudinal part x 2

B
Querteil x 2
crosswise part x 2

C
Mittelsteg
central support plank

D
Mittelsteg Fuß
central support plank leg

E
Lattenrost x 2
slatted frame x 2

F
Holzstift x 8 (D 8 x 30)
wooden plug x 8 (D 8 x 30)

G
Fuß x 4
leg x 4


H
Eckspanner x 3
corner clamp x 3

I
Eckspanner mit Werkzeug
corner clamp with assembly tool

J
Sechskantschlüssel
(Schlüsselweite 13)
hexagon wrench
(spanner gap 13)

K
Ablage
tray

L
Holzstift x 2 (D 8 x 30)
wooden plug x 2 (D 8 x 30)

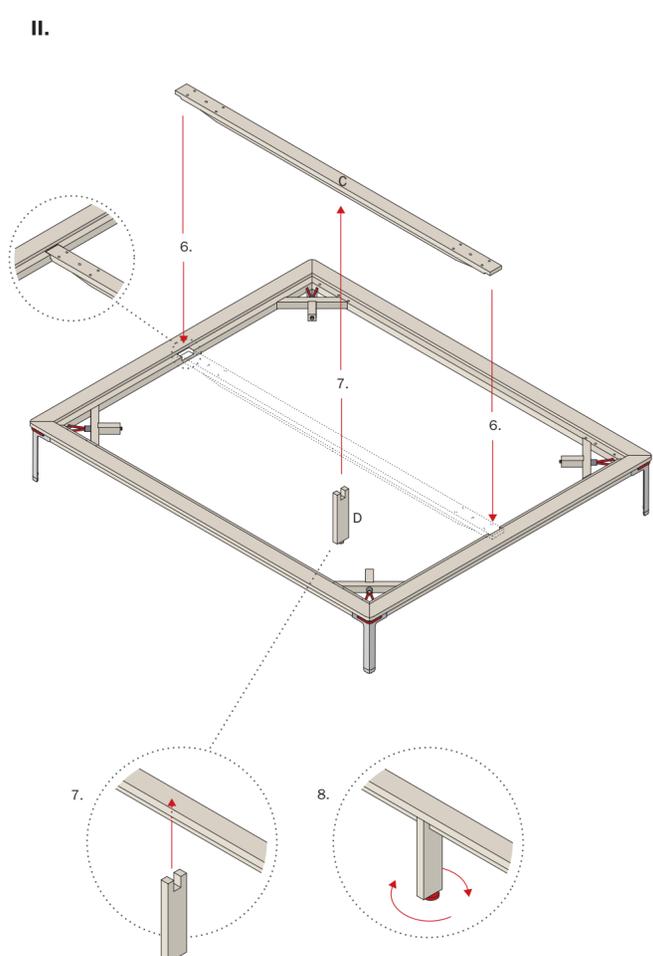

I.

Der Aufbau erfolgt zu zweit.

1. Die Längsteile A und Querteile B auf den Boden legen. Die Querteile B sind an der Ausfräsung für den Mittelsteg erkennbar. Die Schlitzzeilen zeigen nach oben a. Zum Schutz der Oberfläche z. B. eine Decke unterlegen.
2. Die Füße G in die Schlitzzeilen der Längs- bzw. Querteile A/B von oben einstecken. Die Metallwinkel der Füße G sind dabei bündig zum Längs- bzw. Querteil A/B.

3. Vier Eckspanner H/I anbringen: Den Spannstab b in die Bohrung der Eckspanner H/I einführen.
! Darauf achten, dass das Seil zwischen Bein und Spannstab beim Einführen nicht verdreht ist. Das Seil liegt in der Nut des Holzes und der Auskerbung der Bein-Außenseite. Anschließend beide Enden des Eckspanners H/I in die Langlöcher der Längs- bzw. Querteile A/B einstecken.

Assembly requires two persons.


1. Place longitudinal parts A and crosswise parts B onto the floor. The crosswise parts B can be identified by the milling groove for the central bar. The slits are pointing up a. To protect your surface, put a blanket, for example, underneath.
2. Insert feet G into the slits of the longitudinal or crosswise parts A/B from above. The metal brackets of feet G are flush with the longitudinal or crosswise part A/B.
3. Attach four corner clamps H/I: Insert tension rod b into the hole of corner clamp H/I.
! Make sure that the rope between leg and tension rod is not twisted during the insertion. The rope is located in the groove of the wood and the notch of the outside of the leg. Then, insert both ends of corner clamp H/I into the slots of the longitudinal or crosswise parts A/B.

4. Die Schraube der Spannvorrichtung mithilfe des Sechskantschlüssels J anziehen.
! Die Endspannung ist erreicht, wenn das Seil stramm sitzt und sich das Bein nicht mehr hin- und her bewegen lässt. Bitte keine Gewalt anwenden und die Spannvorrichtung stark anziehen!
Hinweis: Nach längerem Gebrauch von Zeit zu Zeit die Spannung prüfen und ggf. das Seil nachspannen!

5. Nach Befestigung und Fixieren aller Eckspanner H/I das Bett umdrehen. Anschließend sicherstellen, dass alle Teile A, B, H/I plan sitzen und ggf. mit Druck auf die Ecken ausgleichen.

4. Tighten the screw of the clamping device using Allen key J.
! The final tension has been reached when the rope is taut and the leg can no longer be moved back and forth. Please do not use force and overtighten the clamping device!
Note: After prolonged use, check the tension from time to time and retighten the rope if necessary!
5. After attaching and fastening all corner clamps H/I, turn the bed over. Then make sure that all parts A, B, H/I are flush and adjust if necessary by applying pressure onto the corners.

III.

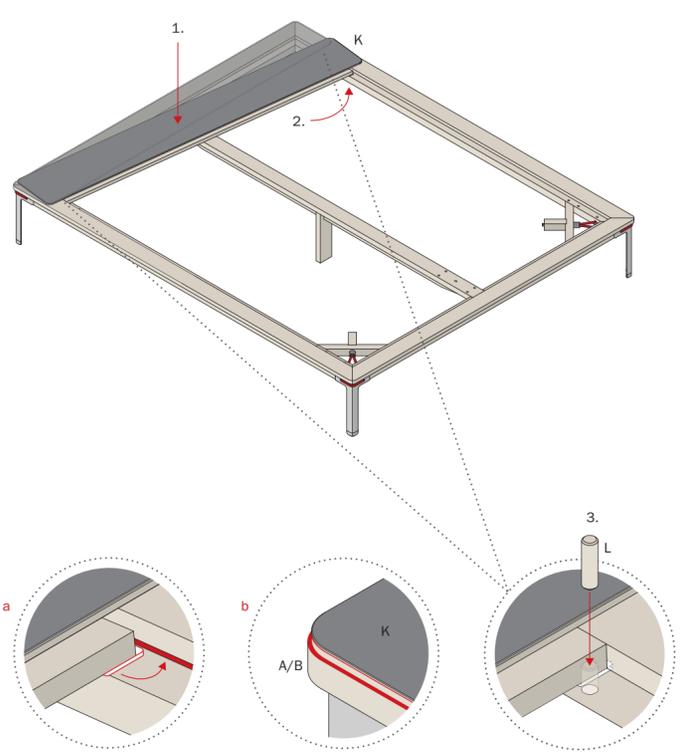

II.

6. Den Mittelsteg C in die Ausfräsung der Querteile B von oben einlegen.
7. Den Mittelfuß D mittig von unten auf den Mittelsteg C aufstecken.
8. Die Stellschraube am Mittelfuß D so weit herausdrehen, bis der Fuß fest zwischen Boden und Mittelsteg C steht.

6. Insert central bar C into the milling groove of crosswise parts B from above.
7. Attach central base D centrally from below onto central bar C.
8. Unscrew the adjusting screw on central base D until the base sits tightly between the bottom and central bar C.

III.


Bett mit Ablage

1. Die Ablage K von oben leicht gedreht auf den Bettrahmen auflegen.
2. Anschließend die Ablage K wieder gerade drehen und in ihre endgültige Position am Ende des Bettes schieben. Die Metallplättchen a greifen dabei in die Nut der Längsteile A. Durch flächigen Druck von oben sicherstellen, dass die Metallplättchen rundherum in die Nut rutschen. Die Ablage K sitzt richtig, wenn sie umlaufend parallel zum Bettrahmen A, B aufliegt b.
3. Durch Einstecken von zwei Holzstiften L in die Längsteile A wird die Ablage K gegen Verrutschen gesichert.

Bed with tray

1. Place tray K slightly turned onto the bed frame from above.
2. Then, straighten tray K again and slide it into its final position at the end of the bed. The metal plates a grip into the groove of longitudinal parts A. Applying surface pressure from above, make sure that the metal plates slide into the groove all the way around. Tray K is positioned correctly if it sits parallel to bed frame A, B b.
3. Inserting two wooden plugs L into the longitudinal parts A will prevent tray K from moving.

IV.

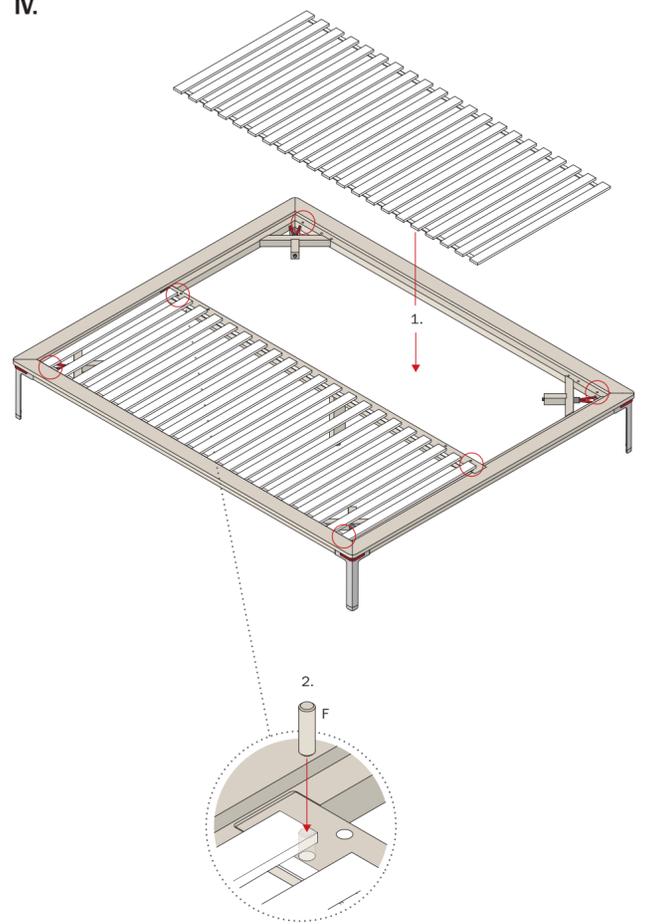

IV.

Lattenrost

1. Die zwei Lattenroste E auf den Bettrahmen auflegen. Das Gurtband zeigt dabei nach unten.
2. Beide Lattenroste E jeweils an den vier Ecken mit Holzstiften F gegen Verrutschen sichern. Hierfür die Holzstifte jeweils in die Bohrungen an den Längsteilen A und am Mittelsteg C einstecken.

Slatted frame

1. Place the two slatted frames E onto the bed frame. The strap shall point downwards.
2. Secure both slatted frames E at the four corners with wooden plugs F against moving. To do this, insert the wooden plugs into the holes at the longitudinal parts A and at central bar C.